

BP25



DE

BETRIEBSANLEITUNG
TAUPUNKTSCANNER

 **TROTEC**

Inhaltsverzeichnis

Hinweise zur Benutzung dieser Anleitung..... 2

Sicherheit..... 2

Informationen über das Gerät..... 4

Transport und Lagerung..... 6

Bedienung..... 6

Wartung und Reparatur..... 8


Fehler und Störungen..... 8


Entsorgung..... 8


Hinweise zur Benutzung dieser Anleitung

Symbole


 **Warnung vor elektrischer Spannung**
Dieses Symbol weist darauf hin, dass Gefahren aufgrund von elektrischer Spannung für Leben und Gesundheit von Personen bestehen.

 **Warnung vor Laserstrahl**
Dieses Symbol weist darauf hin, dass Gefahren aufgrund von Laserstrahlen für die Gesundheit von Personen bestehen.

 **Warnung**
Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

 **Vorsicht**
Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

Hinweis
Das Signalwort weist auf wichtige Informationen (z. B. auf Sachschäden) hin, aber nicht auf Gefährdungen.

 **Info**
Hinweise mit diesem Symbol helfen Ihnen, Ihre Tätigkeiten schnell und sicher auszuführen.

 **Anleitung beachten**
Hinweise mit diesem Symbol weisen Sie darauf hin, dass die Anleitung zu beachten ist.

Die aktuelle Fassung dieser Anleitung und die EU-Konformitätserklärung können Sie unter folgendem Link herunterladen:



BP25



<https://hub.trotec.com/?id=42638>

Sicherheit

Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme/Verwendung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie die Anleitung immer in unmittelbarer Nähe des Aufstellortes bzw. am Gerät auf!

 **Warnung**
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

- Betreiben Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Räumen oder Bereichen und stellen Sie es nicht dort auf.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in aggressiver Atmosphäre.
- Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser. Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Geräteinnere eindringen.
- Schützen Sie das Gerät vor permanenter direkter Sonneneinstrahlung.
- Öffnen Sie das Gerät nicht.
- Entfernen Sie keine Sicherheitszeichen, Aufkleber oder Etiketten vom Gerät. Halten Sie alle Sicherheitszeichen, Aufkleber und Etiketten in einem lesbaren Zustand.
- Vermeiden Sie den direkten Blick in den Laserstrahl.
- Richten Sie den Laserstrahl nicht auf Menschen oder Tiere.
- Verwenden Sie den Batterietyp 6LR61 (9-V-Blockbatterie).
- Laden Sie niemals Batterien, die nicht wieder aufgeladen werden können.
- Verschiedene Batterietypen sowie neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden.
- Legen Sie die Batterien entsprechend der korrekten Polarität in das Batteriefach.
- Entfernen Sie entladene Batterien. Batterien enthalten umweltgefährdende Stoffe. Entsorgen Sie die Batterien entsprechend der nationalen Gesetzgebung (siehe Kapitel Entsorgung).

- Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.
- Schließen Sie niemals die Versorgungsklemmen im Batteriefach kurz!
- Verschlucken Sie keine Batterien! Wird eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden schwere innere Verbrennungen/Verätzungen verursachen! Die Verätzungen können zum Tod führen!
- Wenn Sie glauben, dass eine Batterie verschluckt wurde oder anderweitig in den Körper gelangt ist, suchen Sie sofort einen Arzt auf!
- Halten Sie neue und gebrauchte Batterien sowie ein geöffnetes Batteriefach von Kindern fern.
- Beachten Sie die Betriebsbedingungen gemäß Kapitel Technische Daten.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für Temperaturmessungen mittels Infrarotsensor innerhalb des in den technischen Daten angegebenen Messbereichs. Beachten Sie dabei die technischen Daten und halten Sie diese ein.

Eine andere Verwendung als die bestimmungsgemäße Verwendung gilt als Fehlanwendung.

Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung

Das Gerät darf nicht auf Menschen gerichtet werden. Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen oder für Messungen in Flüssigkeiten oder an spannungsführenden Teilen. Eigenmächtige bauliche Veränderungen sowie An- oder Umbauten am Gerät sind verboten.

Personalqualifikation

Personen, die dieses Gerät verwenden, müssen:


- sich der Gefahren bewusst sein, die beim Arbeiten mit Lasermessgeräten entstehen.
- die Anleitung, insbesondere das Kapitel Sicherheit, gelesen und verstanden haben.

Sicherheitszeichen und Schilder auf dem Gerät

Hinweis

Entfernen Sie keine Sicherheitszeichen, Aufkleber oder Etiketten vom Gerät. Halten Sie alle Sicherheitszeichen, Aufkleber und Etiketten in einem lesbaren Zustand.

Folgende Sicherheitszeichen und Schilder sind auf dem Gerät angebracht:

Warnschild	
Bedeutung	Das Warnschild weist darauf hin, dass es sich um ein Gerät mit einem Laser der Klasse 2 handelt. Schauen Sie nicht in den Laserstrahl bzw. in die Öffnung, aus der der Laserstrahl austritt!

Restgefahren



Warnung vor elektrischer Spannung

Es besteht Kurzschlussgefahr durch in das Gehäuse eindringende Flüssigkeiten!

Tauchen Sie das Gerät und das Zubehör nicht unter Wasser. Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.



Warnung vor elektrischer Spannung

Arbeiten an elektrischen Bauteilen dürfen nur von einem autorisierten Fachbetrieb durchgeführt werden!



Warnung vor Laserstrahl



Laser Klasse 2, P max.: < 1 mW, λ: 400-700 nm, EN 60825-1:2014

Schauen Sie nicht direkt in den Laserstrahl bzw. in die Öffnung, aus der der Laser austritt.

Richten Sie den Laserstrahl niemals auf Personen, Tiere oder reflektierende Flächen. Bereits ein kurzer Sichtkontakt mit dem Laserstrahl kann zu Augenschäden führen.

Das Betrachten des Laserausgangs mit optischen Instrumenten (z. B. Lupe, Vergrößerungsgläsern u. Ä.) ist mit einer Augengefährdung verbunden.

Beachten Sie beim Arbeiten mit einem Laser der Klasse 2 die nationalen Gesetzgebungen zum Anlegen eines Augenschutzes.



Warnung

Erstickungsgefahr!

Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Es könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.



Warnung

Das Gerät ist kein Spielzeug und gehört nicht in Kinderhände.



Warnung

Von diesem Gerät können Gefahren ausgehen, wenn es von nicht eingewiesenen Personen unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß eingesetzt wird! Beachten Sie die Personalqualifikationen!



Vorsicht

Halten Sie ausreichend Abstand zu Wärmequellen.

Hinweis

Um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden, setzen Sie es keinen extremen Temperaturen, extremer Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.

Hinweis

Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes keine scharfen Reiniger, Scheuer- oder Lösungsmittel.

Informationen über das Gerät

Gerätebeschreibung

Der Taupunktscanner BP25 misst berührungslos Oberflächentemperaturen sowie Lufttemperatur und -feuchtigkeit mittels Infrarot- und Feuchtigkeitssensor. Zur Bestimmung des Messfleckdurchmessers ist ein Dual-Laser in das Gerät integriert.

Anhand dieser Werte wird der Taupunkt ermittelt. Liegt die Temperatur an einer Stelle des Raumes auf oder unter dem Taupunkt, kondensiert dort die Feuchtigkeit aus der Luft. Schimmelbildung kann die Folge sein. Durch die Taupunktmessung mit dem Taupunktscanner BP25 können Gefahrenstellen für Schimmelbildung oder schlechte Isolierungen präzise lokalisiert werden.

Das Risiko der Kondenswasserbildung am Messfleck wird sowohl durch eine akustische Alarmfunktion als auch eine indikative Farbveränderung des Displays signalisiert.

Eine Abschaltautomatik bei Nichtbenutzung schont die Batterie.


Messprinzip

Das Gerät misst die Temperatur mithilfe eines Infrarotsensors. Wichtige Größen, die bei der Temperaturmessung eine Rolle spielen, sind der Messfleckdurchmesser und der Emissionsgrad der zu messenden Oberfläche, welcher hier fest auf 0,95 eingestellt ist.

Messfleck

Beachten Sie das Verhältnis der Entfernung zum Messfleckdurchmesser. Je größer die Entfernung zum Objekt, desto größer ist der Messfleckdurchmesser und desto ungenauer das Messergebnis. Der zuschaltbare Dual-Laser zeigt den ungefähren Durchmesser des Messflecks an, aus dem das Gerät eine Durchschnittstemperatur ermittelt. Er dient damit lediglich als Zielhilfe und nicht der eigentlichen Temperaturmessung. Je kleiner der Messfleck, desto präziser das Messergebnis.


Gerätedarstellung

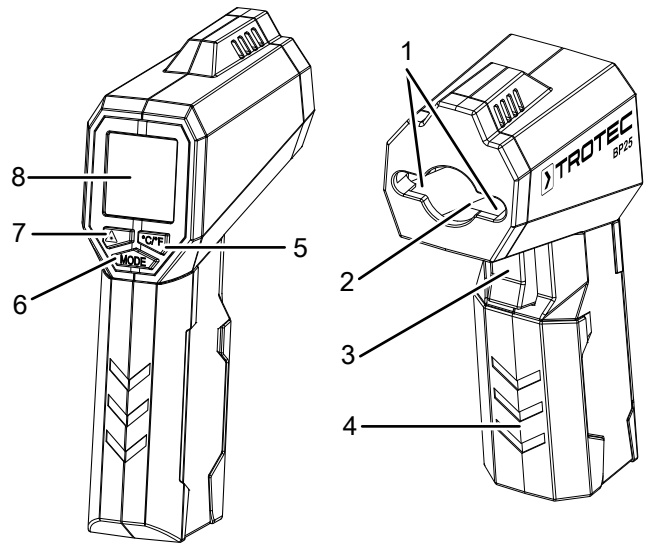

Nr.	Bezeichnung
1	Laser
2	Infrarot-Sensor
3	Taste <i>Messung</i>
4	Batteriefach mit Abdeckung
5	Taste <i>Temperatureinheit</i>
6	Taste <i>Mode</i>
7	Taste <i>Laser</i>
8	Display


DUAL-LASER

Distance : Spot = 20 : 1

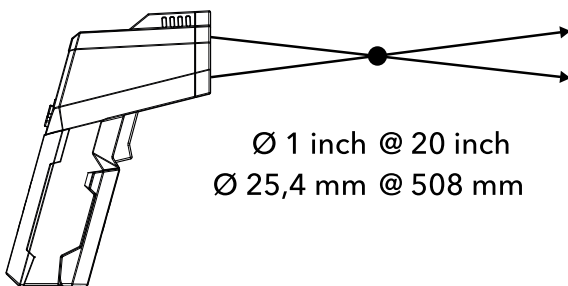

Ø 1 inch @ 20 inch
 Ø 25,4 mm @ 508 mm

Display

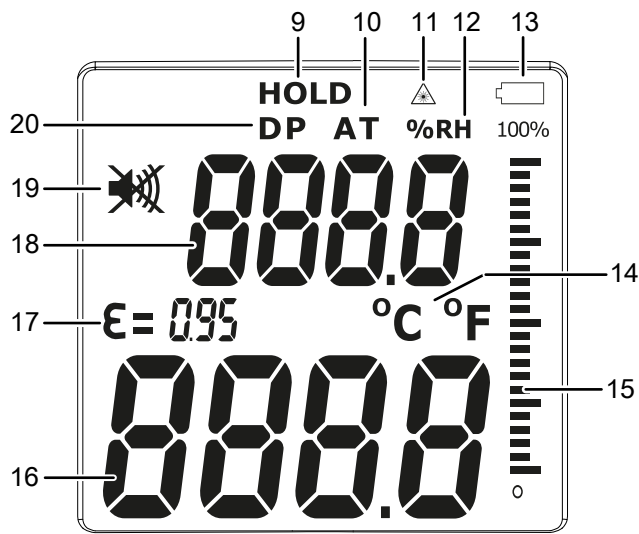

Nr.	Bezeichnung	Funktion
9	Anzeige <i>HOLD</i>	HOLD-Funktion aktiv
10	Anzeige <i>AT</i>	Messwertanzeige 2 (18) zeigt Umgebungstemperatur an
11	Anzeige <i>Laser</i>	Laser ist eingeschaltet
12	Anzeige <i>%RH</i>	Messwertanzeige 2 (18) zeigt relative Luftfeuchtigkeit an
13	Anzeige <i>Batterie</i>	Batteriestatus, blinkt bei leerer Batterie
14	Anzeige <i>Temperatureinheit</i>	zeigt aktuelle Temperatureinheit: °C °F
15	Skala	zeigt Risiko von Kondenswasserbildung am Messfleck 0 - 100 %
16	Messwertanzeige 1	zeigt Temperatur am Messfleck an
17	Anzeige <i>Emissionsgrad</i>	zeigt voreingestellten Emissionsgrad an
18	Messwertanzeige 2	zeigt Taupunkttemperatur, Umgebungstemperatur oder relative Luftfeuchtigkeit an
19	Anzeige <i>Alarmton</i>	Alarmton: = Alarmton aktiv = Alarmton inaktiv
20	Anzeige <i>DP</i>	Messwertanzeige 2 (18) zeigt Taupunkt an

Technische Daten

Parameter	Wert
Modell	BP25
Gewicht	163 g
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	82 mm x 58 mm x 168 mm
Messbereich Temperatur	-50 °C bis 260 °C (-58 °F bis 500 °F)
Grundgenauigkeit Temperatur	-50 bis 20 °C (-58 bis 68 °F) ±3,5 °C 20 bis 260 °C (68 bis 500 °F) 1 % ±1,5 °C
Messbereich Luftfeuchtigkeit	0 bis 100 % r.F.
Grundgenauigkeit Luftfeuchtigkeit	±3,5 % (20 bis 80 %)
Messbereich Taupunkttemperatur	-30 bis 100 °C (-22 bis 212 °F)
Grundgenauigkeit Taupunkttemperatur	-30 bis 100 °C (-22 bis 212 °F) ±2,0 %
Auflösung	0,1 °C / °F
Zielanzeige	Laser Klasse II, 630 bis 670 nm, <1 mW
Emissionsgrad	0,95
Optische Auflösung	20:1 (D:S)
Kleinster Messfleck	∅ 25,4 mm (Distanz 508 mm)
Spektrale Empfindlichkeit	8 bis 14 µm
Ansprechzeit	< 150 ms
Betriebstemperatur	0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F), 10 % bis 90 % r.F.
Lagerbedingungen	-10 °C bis 60 °C, < 80 % r.F.
Stromversorgung	9 V-Blockbatterie
Abschaltung	Bei Nichtbenutzung im SCAN-Modus nach ca. 15 Minuten. Bei Nichtbenutzung im HOLD-Modus nach ca. 1 Minute.

Lieferumfang

- 1 x Taupunktscanner BP25 (ohne Batterie)
- 1 x Gerätetasche
- 1 x Anleitung

Transport und Lagerung

Hinweis

Wenn Sie das Gerät unsachgemäß lagern oder transportieren, kann das Gerät beschädigt werden. Beachten Sie die Informationen zum Transport und zur Lagerung des Gerätes.

Transport

Verwenden Sie zum Transport des Gerätes die im Lieferumfang enthaltene Tasche, um das Gerät vor Einwirkungen von außen zu schützen.

Lagerung

Halten Sie bei Nichtbenutzung des Gerätes die folgenden Lagerbedingungen ein:


- trocken und vor Frost und Hitze geschützt
- an einem vor Staub und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Platz
- in der zugehörigen Tasche vor eindringendem Staub geschützt
- bei den Technischen Daten entsprechender Lagertemperatur
- Batterien sind aus dem Gerät entfernt

Bedienung

Batterie einsetzen

Hinweis

Vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche des Gerätes trocken und das Gerät ausgeschaltet ist.

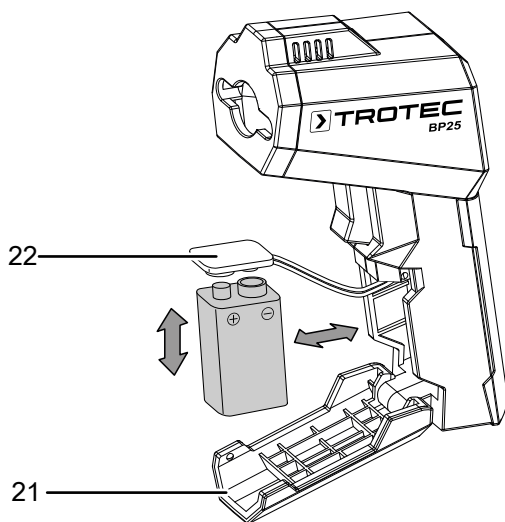

1. Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie den Batteriefachdeckel (21) mit Ihren Fingern aufklappen.
2. Verbinden Sie die neue Batterie polungsrichtig mit dem Batterieclip (22).
3. Setzen Sie die Batterie in das Batteriefach ein.
4. Schließen Sie den Batteriefachdeckel.

Messung durchführen



Info

Beachten Sie, dass ein Standortwechsel von einer kalten in eine warme Umgebung zu Kondensatbildung auf der Platine des Gerätes führen kann. Dieser physikalisch nicht zu vermeidende Effekt verfälscht die Messung. Das Display zeigt in diesem Fall keine oder falsche Messwerte an. Warten Sie einige Minuten, bis sich das Gerät auf die veränderten Bedingungen eingestellt hat, bevor Sie eine Messung durchführen.

- Vergewissern Sie sich, dass die zu messende Oberfläche frei von Staub, Schmutz oder ähnlichen Substanzen ist.
 - Um bei stark reflektierenden Oberflächen ein genaueres Messergebnis zu erreichen, versehen Sie diese mit mattiertem Abdeckband oder matter schwarzer Farbe mit einem möglichst hohen und bekannten Emissionsgrad.
 - Beachten Sie das Verhältnis 20:1 von Entfernung zum Messfleckdurchmesser. Je größer die Entfernung zum Objekt, desto größer ist der Messfleckdurchmesser und desto ungenauer das Messergebnis.
1. Richten Sie das Gerät auf das zu messende Objekt.
 2. Drücken Sie die Taste *Messung* (3).
 - ⇒ Das Gerät schaltet sich ein.
 - ⇒ Die Temperatur des Messobjektes wird in der Messwertanzeige 1 (16) angezeigt.
 - ⇒ Abhängig von den Einstellungen wird in der Messwertanzeige 2 (18) die Taupunkttemperatur, die Umgebungstemperatur oder die relative Luftfeuchtigkeit angezeigt (siehe Messmodus wechseln).
 - ⇒ Die Skala (15) zeigt das Risiko der Kondenswasserbildung am Messfleck als Prozentwert an (0 % = kein Risiko, 100 % = Kondenswasserbildung sicher).

Zusätzlich können Sie das Risiko der Kondenswasserbildung anhand der Farbe der Display-Beleuchtung und an dem Alarmton (falls eingeschaltet) erkennen:

Risiko	Displayfarbe	Signalton
Oberflächentemperatur im normalen Bereich	grün	-
Oberflächentemperatur in Taupunktnähe (grenzwertig).	orange	wiederholter Alarm
Taupunkttemperatur der gemessenen Oberfläche erreicht oder unterschritten.	rot	permanenter Alarm

ACHTUNG:
Kondenswasserbildung!

Messmodus wechseln

Zusätzlich zur Temperatur am Messfleck können Sie in Messwertanzeige 2 (18) die aktuellen Werte für Taupunkttemperatur, Umgebungstemperatur und relative Luftfeuchtigkeit anzeigen lassen. Gehen Sie wie folgt vor, um den Messmodus zu ändern:

1. Drücken Sie die Taste *MODE* (6) mehrfach, bis die gewünschte Anzeige (10, 12 oder 20) erscheint.
 - ⇒ Anzeige *DP* (20): Die Messwertanzeige 2 zeigt die aktuelle Taupunkttemperatur an.
 - ⇒ Anzeige *AT* (10): Die Messwertanzeige 2 zeigt die aktuelle Umgebungstemperatur an.
 - ⇒ Anzeige *%RH* (12): Die Messwertanzeige 2 zeigt die aktuelle relative Luftfeuchtigkeit an.

Laserpointer ein- / ausschalten

Der Laserpointer ist ab Werk ausgeschaltet.



Warnung vor Laserstrahl

Bitte beachten Sie, dass bei eingeschaltetem Laser der Laserpointer angeht, sobald Sie die Taste *Messung* (3) drücken und damit das Gerät einschalten.



Warnung vor Laserstrahl

Laserstrahlung der Klasse 2.
Laser der Klasse 2 strahlen nur im sichtbaren Bereich und geben im Dauerstrichbetrieb (länger anhaltender Strahl) höchstens 1 Milliwatt (mW) Leistung ab. Bei einem längeren direkten Blick in den Laserstrahl (über 0,25 Sekunden hinaus) kann es zu Netzhautschäden kommen.

Vermeiden Sie den direkten Blick in den Laserstrahl. Schauen Sie nicht mit optischen Hilfsmitteln in den Laserstrahl. Unterdrücken Sie nicht das reflexartige Schließen der Augenlider bei einem unbeabsichtigten Blick in den Laserstrahl. Richten Sie den Laserstrahl nicht auf Menschen oder Tiere.

1. Drücken Sie die Taste *Laser* (7).
 - ⇒ Die Anzeige *Laser* (11) erscheint.
 - ⇒ Der Laser (1) ist eingeschaltet.
2. Drücken Sie die Taste *Laser* erneut, um den Laser auszuschalten.
 - ⇒ Der Laser ist ausgeschaltet.
 - ⇒ Die Anzeige *Laser* (11) verschwindet.



Info

Das Gerät merkt sich die gewählte Einstellung beim Ausschalten.

HOLD-Funktion nutzen



Sie können die zuletzt gemessenen Werte auf dem Display festhalten.

1. Führen Sie eine Messung durch.
2. Drücken Sie die Taste *Messung* (3).
 - ⇒ Falls der Laser bisher eingeschaltet war, wird er jetzt ausgeschaltet.
 - ⇒ Die zuletzt gemessenen Werte werden dauerhaft in den Messwertanzeigen 1 (16) und 2 (18) angezeigt.
3. Drücken Sie die Taste *Messung* erneut.
 - ⇒ Das Gerät wechselt wieder in den Messmodus.
 - ⇒ Falls der Laser vor der Nutzung der HOLD-Funktion eingeschaltet war, wird er jetzt erneut eingeschaltet.

Temperatureinheit umschalten

1. Drücken Sie die Taste *Temperatureinheit* (5), um die Einheit aller Temperatur-Messwerte umzuschalten.
 - ⇒ Die ausgewählte Einheit wird in der Anzeige *Temperatureinheit* (14) angezeigt.

Alarm ein- / ausschalten

1. Halten Sie die Taste *Temperatureinheit* (5) für ca. 3 Sekunden gedrückt.
 - ⇒ Ein akustisches Signal ertönt.
 - ⇒ In der Anzeige *Alarmton* (19) erscheint das Symbol .
 - ⇒ Der Alarmton ist eingeschaltet.
2. Halten Sie die Taste *Temperatureinheit* erneut für ca. 3 Sekunden gedrückt.
 - ⇒ In der Anzeige *Alarmton* erscheint das Symbol .
 - ⇒ Der Alarmton ist ausgeschaltet.

Gerät ausschalten

Hinweis

Das Gerät schaltet sich im Messmodus nach 15 Minuten Nichtbenutzung automatisch aus. Bei aktivierter Anzeige HOLD (9) schaltet sich das Gerät nach ca. einer Minute Nichtbenutzung automatisch aus.

1. Halten Sie die Taste *Messung* (3) im beliebigen Messmodus für ca. 3 Sekunden gedrückt.
 - ⇒ Das Gerät schaltet sich aus.

Wartung und Reparatur

Batteriewechsel

Die Batterie muss ausgewechselt werden, wenn im Display (8) die Anzeige *Batterie* (13) blinkt oder sich das Gerät nicht mehr einschalten lässt (siehe Abschnitt Batterie einsetzen).

Reinigung

Reinigen Sie das Gerät mit einem angefeuchteten, weichen, fusselfreien Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gehäuse eindringt. Verwenden Sie keine Sprays, Lösungsmittel, alkoholhaltige Reiniger oder Scheuermittel, sondern nur klares Wasser zum Anfeuchten des Tuches.

Reparatur

Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät vor und bauen Sie keine Ersatzteile ein. Wenden Sie sich zur Reparatur oder Geräteüberprüfung an den Hersteller.

Fehler und Störungen

Das Gerät wurde während der Produktion mehrfach auf einwandfreie Funktion geprüft. Sollten dennoch Funktionsstörungen auftreten, so überprüfen Sie das Gerät nach folgender Auflistung.

Das Gerät schaltet sich nicht ein:

- Überprüfen Sie den Ladezustand der Batterie. Wechseln Sie die Batterie bei Bedarf aus, siehe Abschnitt Batterie einsetzen.
- Überprüfen Sie den korrekten Sitz der Batterie. Achten Sie auf die korrekte Polung.

Entsorgung

Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien stets umweltgerecht und nach den geltenden örtlichen Entsorgungsvorschriften.



Das Symbol des durchgestrichenen Müllimers auf einem Elektro- oder Elektronik-Altgerät stammt aus der Richtlinie 2012/19/EU. Es besagt, dass dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Zur kostenfreien Rückgabe stehen in Ihrer Nähe Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte zur Verfügung. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Für viele EU-Länder können Sie sich auch auf der Webseite <https://hub.trotec.com/?id=45090> über weitere Rückgabemöglichkeiten informieren. Ansonsten wenden Sie sich bitte an einen offiziellen, für Ihr Land zugelassenen Altgeräteverwerter.

In Deutschland gilt die Pflicht der Vertreiber zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten nach § 17 Absatz 1 und 2 gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG.

Durch die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten soll die Wiederverwendung, die stoffliche Verwertung bzw. andere Formen der Verwertung von Altgeräten ermöglicht sowie negative Folgen bei der Entsorgung der in den Geräten möglicherweise enthaltenen gefährlichen Stoffe auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen in der Europäischen Union – gemäß Richtlinie 2006/66/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 06. September 2006 über Batterien und Akkumulatoren – einer fachgerechten Entsorgung zugeführt werden. Bitte entsorgen Sie Batterien und Akkus entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Trotec GmbH

Grebener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

✉ info@trotec.com

www.trotec.com